

Datenblatt

Contec Sprühkleber X45 PREMIUM



Sprühkleber für Contec.proof Dichtungsbahnen und Dichtungstreifen

Der Contec Sprühkleber X45 ist ein sehr hochwertiger, hitzebeständiger Kontaktkleber für das Verkleben aller Arten von Produkten auf allen Untergründen. Durch den hohen Feststoff- und Kautschukgehalt ist dieser Kleber extrem stark und sicher im Gebrauch.

Verarbeitungstemperatur

Lagerung Kühl, trocken und frostfrei, vor Sonne geschützt

Lagerzeit Ca. 12 Monate

Vor Gebrauch Dose vor Gebrauch gut schütteln

Lieferform Sprühdose 750 ml

Gefahrenhinweis	H222-H229	Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck und kann bei Erwärmung bersten.
	H315	Verursacht Hautreizungen.
	H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
	H411	Ist giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
	P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.	

Untergründe Die zu verklebenden Materialien müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

Kleberauftrag Den Kontaktkleber auf die zu verklebenden Oberflächen aufsprühen. Ein Abstand von 30 cm zwischen dem Untergrund und der Sprühdose ist ideal. Bei einem sehr porösen Untergrund gut kontrollieren, ob ein ausreichender Kontakt zwischen den beiden Klebstoffschichten vorhanden ist. Eventuell eine zusätzliche Schicht anbringen.

Ablüftzeit Nach 2 - 4 Minuten die beiden Flächen miteinander verkleben. Bei überlappendem Auftragen die Offenzeit mindestens verdoppeln.



Anpressdruck

Nach Zusammenfügen der Kontaktflächen, die Contec.proof Abdichtung fest andrücken oder an walzen.




Trocknungszeit

Mindestens 2 Minuten bei 20°C

Entsorgung

Nach örtlichen Bestimmungen. Nicht wieder auffüllbar.

Schutzausrüstung

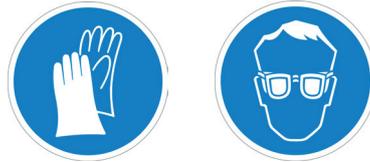

Schutzmassnahmen

Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung. Die Anleitungen des Herstellers lesen und befolgen. Von Wärme, Funken und offenem Feuer fernhalten. Rauchverbot. Elektrostatische Aufladung und Funkenbildung müssen verhindert werden. An einem kühlen, gut gelüfteten Ort und nicht über 50° Celsius aufbewahren. Gegen direktes Sonnenlicht schützen. Gute Ventilation vorsehen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Einatmen von Dämpfen vermeiden.

Kennzeichnungselemente



Erste Hilfemassnahmen

Einatmen

Die betroffene Person sofort von der Expositionsquelle entfernen und an die frische Luft bringen und nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Unwohlsein die Notaufnahme aufsuchen und das Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

Verschlucken

Es kann Schmerzen und Rötung von Mund und Rachen verursachen. Mund gründlich ausspülen und Arzt konsultieren.

Hautkontakt

Kleber von der Haut mit einem Papiertuch entfernen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und die Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei andauerndem Unwohlsein Arzt konsultieren.

Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang ausspülen. Allenfalls Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Hört die Reizung nicht auf: Notaufnahme aufsuchen, Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

Löschmittel

Zum Löschen alkoholresistenter Schwerschaum, Kohlendioxid, Pulver oder Wasserdampf verwenden.

Haftungsausschluss

Die Information in diesem Datenblatt bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch mit anderen Materialien oder in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung richtig und verlässlich. Eine Garantie für die Genauigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit wird nicht gewährt. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, weiterführende Informationen betreffend Eignung für seine Anwendung zu prüfen.

